# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-247404

(43) Date of publication of application: 19.09.1997

(51)Int.CI.

H04N 1/32

(21)Application number: 08-057502

(71)Applicant: MATSUSHITA GRAPHIC COMMUN SYST

INC

(22)Date of filing:

14.03.1996


(72)inventor: OKAMOTO KATSUYA

## (54) FACSIMILE EQUIPMENT

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To execute communication with another facsimile equipment which requests poling transmission even in a reception impossible state by monitoring whether or not a plural-time incoming call is repeated in a previously decided time division pattern.

SOLUTION: When the first incoming call is detected by a specified situation advance flag Fx='1', the value of an incoming call counter C is zero. Therefore, a processing proceeds from step 310 to 311, 312 and 313, the incoming call is rejected by disconnecting a line immediately, one is added to the value of C and an interval timer Tint is started from zero. When the fourth incoming call is detected in 80-100 seconds after Tint is re-started again, the processing proceeds from step 300 to 301, 310, 320 and 330 and proceeds to the one after step 331 because C is three. That is, normal incoming call response is executed to the fourth incoming call and traffic is executed with an opposite party in accordance with a prescribed protocol. When the opposite party requests poling transmission, poling-preserved data is transmitted.

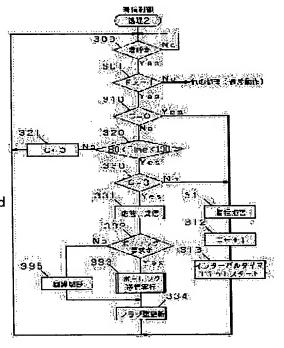

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

27.07.1999

[Date of sending the examiner's decision of

14.01.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

REST AVAILABLE COPY

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-247404

(43)公開日 平成9年(1997)9月19日

(51) Int.Cl.<sup>8</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H04N 1/32

H04N 1/32

C

L

## 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特顯平8-57502

(22)出願日

平成8年(1996) 3月14日

(71)出願人 000187736

松下電送株式会社

東京都目黒区下目黒2丁目3番8号

(72)発明者 岡本 勝也

東京都目黒区下目黒2丁目3番8号 松下

電送株式会社内


(74)代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名)

#### (54)【発明の名称】 ファクシミリ装置

## (57)【要約】

【課題】 画像データの受信不能状態であっても、ボーリング送信を要求してくる他のファクシミリ装置とはコミュニケーションをとり、ボーリング通信を実行できるようにする。

【解決手段】 システム制御部1は、着呼時に、その着呼では応答条件が成立しない場合、着信応答動作を拒否するとともに、着呼の繰り返しパターンを監視する処理を行なう。そして、着呼の繰り返しパターンの監視処理では、あらかじめ決められている時系列パターンで複数回の着呼が繰り返されるか否かを監視し、所定の繰り返しパターンに適合する着呼があった場合に、応答条件が成立したものとする。さらに、着呼時に、応答条件が成立したものとする。さらに、着呼時に、応答条件が成立した場合、発呼側と所定の手順で交信し、発呼側がポーリング送信を要求しているのであれば、その要求に応えてポーリング送信を実行する。

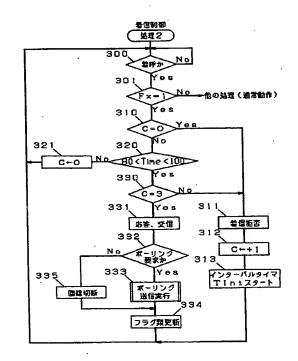

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 着呼時に装置の受信不能状態を検出する 検出手段と、この検出手段により所定の着信不能状態が 検出された場合に、予め決められている時系列バターン で複数回の着呼が繰り返されるか否かを監視する監視手 段と、この監視手段により、所定の繰り返しバターンに 適合する着呼が識別されたとき、装置にセットされた原 稿画像データのポーリング送信を実行させる制御手段と を備えたファクシミリ装置。

【請求項2】 前記監視手段による着呼の繰り返しバターンの監視処理は、ある着呼の呼出音停止からつぎの着呼の呼出音到来までの時間と、着呼の繰り返し回数とに基づいて、所定の繰り返しバターンに適合する着呼か否かを判断することを特徴とする請求項1記載のファクシミリ装置。

【請求項3】 前記監視手段による着呼の繰り返しバターンの監視処理は、ある着呼の呼出音停止からつぎの着呼の呼出音到来までの時間と、1回の着呼での呼出音の到来回数と、着呼の繰り返し回数とに基づいて、所定の繰り返しバターンに適合する着呼か否かを判断すること 20を特徴とする請求項1記載のファクシミリ装置。

【請求項4】 ポーリング送信要求のための発呼動作を指示する操作手段と、との操作手段による操作入力に応答して制御手順の実行時に、相手側装置の着信拒否状態を検出する検出手段と、この検出手段により相手側装置の着信拒否状態を検出されたとき、所定の繰り返しバターンに適合するように複数回の発呼を自動的に繰り返す自動発呼手段とを備えたファクシミリ装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】との発明はファクシミリ装置 に関し、とくに、相手からの呼出しに応答して予約され た画像データを自動的に送信する動作(ポーリング送 信)に伴う制御手順に関する。

# [0002]

【従来の技術】よく知られているように、ファクシミリ 通信でのポーリング動作は例えばつぎのように行われる。あるファクシミリ装置Aにおいて、ポーリング送信 しようとする原稿の画像を読み取ってメモリに格納し、ポーリング送信の登録をしておく。(なおメモリ送受信 式の機種でない場合は、原稿読取部に送信原稿をセット しておくだけだが、このタイプについての説明は省略する。)

一方、べつのファクシミリ装置Bがファクシミリ装置A に準備されている画像データを取り出そうとする場合、 装置Bから装置Aを発呼し、回線が接続されたならボー リング受信したい旨(ボーリング送信を要求する旨)を 所定の伝送制御手順で通知する。これを受けてファクシ ミリ装置Aはメモリに登録(ボーリング予約)されてい る画像データをファクシミリ装置Bに送信する。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】ふつうのファクシミリ装置では、もし他のファクシミリ装置から画像データが送られてきても、メモリエリアに受信画像データを格納する余裕がないとか、さらに受信画像データを印刷出力するための用紙がセットされていないなどの理由で、受信不可能な状態になることがある。このような状態のことを「受信不能状態」と表現する。

【0004】あるファクシミリ装置Aにおいて、前述のようにボーリング送信しようとする画像データをメモリ に登録した場合に、メモリ不足などにより「受信不能状態」になったとする。この場合、従来技術では、ファクシミリ装置Aは他のファクシミリ装置Bからの着信があっても、正常な着信応答動作を行わないようになっている。つまり着信動作を拒否するようになっている。

【0005】前記の場合において、ファクシミリ装置 B が画像データを送信するためにファクシミリ装置 A を発呼したのであれば、装置 A は画像データの「受信不能状態」なので、装置 A が装置 B に対して着信拒否することは妥当な態度だ。しかし、ファクシミリ装置 B がファクシミリ装置 A に準備されている(ボーリング登録されている)画像データを取り出したくて装置 A を発呼したのであれば、たとえ装置 A が画像データの受信不能状態であってもボーリング送信は行えるのであるから、装置 B に対して着信拒否するのは実に不合理なことである。従来技術では、ファクシミリ装置 B がこの2つの要求のどっちの要求で発呼してきたのかが区別できないので、一様に着信拒否する構成となっていた。

[0006] との発明は前述した従来技術の不合理を解消すべくなされたもので、その目的は、受信不能状態であっても、ポーリング送信を要求してくる他のファクシミリ装置とはコミュニケーションをとり、ポーリング通信を実行できるようにするととにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明では、着呼時にファクシミリ装置の所定の受信不能状態を検出する検出手段と、この検出手段により所定の着信不能状態が検出された場合に、予め決められている時系列パターンで複数回の着呼が繰り返されるか否かを監視する監視手段と、この監視手段により、所定の繰り返しパターンに適合する着呼が識別されたとき、装置にセットされた原稿画像データのポーリング送信を実行させる制御手段とを設け、着信する体勢が整っていない場合においても着信制御可能とした。

【0008】また、ボーリング送信要求のための発呼動作を指示する操作手段と、この操作手段による操作入力に応答して制御手順の実行時に、相手側装置の着信拒否状態を検出する検出手段と、この検出手段により相手側装置の着信拒否状態を検出されたとき、所定の繰り返しがターンに適合するように複数回の発呼を自動的に繰り

返す自動発呼手段とを設け、操作の便を図った。 【0009】

【発明の実施の形態】

#### (A) ファクシミリ装置の基本構成

ここまでの説明で明らかなように、この発明の要点は、特定の状況下において到来した着呼に対してどのように応答制御するかという点にある。その応答制御の機能は、通常、ファクシミリ装置における通信制御プログラムにより具現化する。そのため、ファクシミリ装置の基本的なハードウェア構成や機能構成の面では、この発明 10の装置は以下のように従来のものととくに変わりはない。

---【0010】図1にこの発明の一実施例によるファクシ ミリ装置の基本構成を示している。この装置は周知のメ モリ送受信タイプである。システム制御部1はマイクロ ブロセッサとRAM/ROMなどからなり、装置の中枢 として全体のシーケンス制御と主要なデータ処理を実行 する。画像読取部2で読み取った送信原稿の画像データ が画像メモリ部3にいったん蓄積される。網制御部4は 公衆電話回線網の接続制御を行う。画像メモリ部3中の 20 画像データがモデム5および網制御部4を介して電話回 線6に送出される。一方、電話回線6と網制御部4とモ デム5の回路系で受信した画像データは、画像メモリ部 3にいったん蓄積され、画像メモリ部3からプリンタ部 7に転送されて、用紙に印刷される。 ユーザ・インタフ ェース用の操作パネル部8には、使用者が操作して各種 の情報を入力するための入力手段(キーボード類)と、 使用者に向けて各種の情報を知らせるための出力手段 (液晶表示器やLEDランプ類) が含まれる。

#### (B) との発明の着信制御が機能する場面

使用者が操作パネル部8を操作してポーリング予約の入力手続きをして、送信原稿を画像読取部2にかけると、その画像データが画像メモリ部3に蓄積され、ポーリング予約ができる。このときシステム制御部1では、ポーリング予約フラグFpをセットして、ポーリング予約がなされていることを記録しておく。

【0011】システム制御部1はメモリ管理の仕事もしており、画像メモリ部3に受信画像データを格納するための一定容量以上の空きエリアがあるか否かをつねにチェックしている。そして、一定容量以上の空きエリアが 40なくなった場合には、メモリ空きなしフラグFmをセットし、そのことを記録する。この実施例では、メモリ空きなしフラグFmがセットされている場合に、「送信されてくる画像データを受け取る体勢が整っていない状態」と認定するものとする。(メモリ受信できないときにはベーパー受信に切り替える機能はないものとする。)

前記のポーリング予約フラグFゥがセットされ、かつ、 ブ331以降の処理に進む。つまり、4回目の着呼に対前記のメモリ空きなしフラグFmがセットされている場 しては通常のように着信応答し、所定のプロトコルに従面で、網制御部4にて着呼が検出されると、この発明の 50 って相手と交信する。そして、相手がポーリング送信を

着信制御を実行することになる。

【0012】そのための状況確認処理の手順を図2のフローチャートに示している。システム制御部1では、ボーリング予約フラグFpが"0"にリセットされているか、メモリ空きなしフラグFmがリセットされているならば、以下のように使われる特定状況進入フラグFxをつねに"0"にリセットしておく(ステップ203)。そして、Fp="1"かつFm="1"の特定状況に変化した時点で、特定状況進入フラグFxを"1"にセットし、また着呼カウンタCをゼロにリセットする(ステップ204→205→206)。

# (C) との発明の着信制御

この発明の着信制御の主要な制御手順を図3のフローチャートに示している。特定状況進入フラグFxが"0"の状態で着呼が検出された場合はステップ301でNOと判定され、その着呼に対して通常どおりに応答する処理に進む(説明は省略)。特定状況進入フラグFxが"1"になっていて着呼が検出されると、ステップ310以降の処理に進む。

[0013] (a) Fx = "1" での最初の着呼が検出されたとき、前記の着呼カウンタCの値はゼロ(C = 0)なので、ステップ3 $10 \rightarrow 311 \rightarrow 312 \rightarrow 313$ と進み、オフフックしてすぐに回線を切断することで着信を拒否し、つぎに着呼カウンタCの値に1を加え(C = 1となる)、つぎにインターバルタイマT int をゼロからスタートさせる。との後の経過時間をタイマT int で計測する。そして、つぎの着呼を待つ(ステップ300)。

【0014】(b) インターバルタイマTint を起動して から80~100秒の間に2回目の着呼が検出された場合、ステップ300→301→310→320→330 と進み、着呼カウンタCはC=1なので、さきに説明したステップ311→312→313の処理を行う。つまり、2回目の着呼に対しても着信を拒否し、着呼カウンタCを2に加算し、インターバルタイマTintをゼロに 戻してから再起動する。

【0015】(c) インターバルタイマT int を再起動してから $80\sim100$ 秒の間に3回目の着呼が検出された場合、前記と同様にステップ $300\rightarrow301\rightarrow310\rightarrow320\rightarrow330\rightarrow311\rightarrow312\rightarrow313$ と進み、3回目の着呼に対しても着信を拒否し、着呼カウンタCを3に加算し、インターバルタイマT int をゼロに戻してから再々起動する。

【0016】(d) インターバルタイマT int を再々起動してから $80\sim100$  秒の間に4 回目の着呼が検出された場合、ステップ $300\rightarrow301\rightarrow310\rightarrow320\rightarrow3$ 30と進み、こんどはC=3 になっているので、ステップ331 以降の処理に進む。つまり、4 回目の着呼に対しては通常のように着信応答し、所定のプロトコルに従って相手と交信する。そして、相手がポーリング送信を

ŀ

5

要求しているのであれば、画像メモリ部3にボーリング 予約されている画像データを送信する(ステップ332 →333)。ボーリング通信が終了したならば、ステップ334でフラグ類を状況に合せて更新してステップ3 00に戻る。なお相手と交信した結果、相手がボーリン グ送信を要求してきていなかった場合は、ステップ33 5で回線を切断し、フラグ類を状況に合せて更新してステップ300に戻る。

## (D) 実施例の動作の要約

ボーリング予約フラグFpがセットされ、かつ、前記のメモリ空きなしフラグFmがセットされている場面で着呼があっても、所定の繰り返しパターンに適合する4回目の着呼があったときに初めて着信応答する。このとき、1回目の着呼を拒否してから80~100秒の間に2回目の着呼がなければならず、また2回目の着呼を拒否してから80~100秒の間に3回目の着呼がなければならず、また3回目の着呼を拒否してから80~100秒の間に4回目の着呼がなければならず、その4回目の着呼に対して応答するのである。

【0017】 着信拒否からつぎの着呼があるまでの時間 20 条件に適合しない場合は、ステップ320でNOと判定 され、ステップ321で着呼カウンタCをゼロに初期化 してステップ300に戻る。

【0018】以上の実施例の機能を備えたファクシミリ 装置に対してポーリング送信要求を発する側のファクシ ミリ装置としては、所定の操作入力に応答してポーリン グ送信要求のための発呼を行う制御手順において、相手 側が着信応答を拒否した場合に、80~100秒後に自 動的に再発呼する構成とする(合計発呼回数は4回とす る)。

## (E)他の実施形態

(1) ポーリング送信要求を発する側のファクシミリ装置 において、1回目の発呼では呼出音を10回鳴らして自 発的に回線を切断し、60秒後に2回目の発呼を行って 呼出音を5回鳴らして回線を切断し、また60秒後に3回目の発呼を行う、という発呼パターンを正規のものと 規定する。ポーリング送信要求を受ける側のファクシミ

リ装置では、その正規のバターンで複数回の着呼が来ているか否かを監視し、バターン通りの3回目の着呼に対して応答する。

【0019】(2) ボーリング送信要求を受ける側のファクシミリ装置において、呼出音が25回鳴ったら応答するものと規定しておく。この場合、ボーリング送信要求を発する側のファクシミリ装置は25回以上呼出音を鳴らすように発呼手順を規定しておけばよい。

【0020】(3) メモリエリアに受信画像データを格納する余裕がないときに自動的にペーパー受信に切り替える機種の場合は、メモリに空きがなく、かつブリンタ部7に印刷用紙がセットされていないことが「送信されてくる画像データを受け取る体勢が整っていない」状況である。また、ブリンタ部7の紙づまりなどの異常状態も「受信不能状態」としてもよい。

#### [0021]

[発明の効果] この発明によれば、ファクシミリ装置が 受信不能状態であっても、ボーリング送信を要求してく る他のファクシミリ装置とはコミュニケーションをと り、ボーリング通信を実行でき、不要な発呼動作が防止 される等の優れた効果を有するものである。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】との発明の一実施例によるファクシミリ**装置**の 概略構成図


【図2】との発明の一実施例によるファクシミリ装置の 制御手順(状況確認処理)を示すフローチャート

【図3】この発明の一実施例によるファクシミリ装置の 制御手順(着信制御)を示すフローチャート


# 【符号の説明】 30 1 システム制御部

- 2 画像読取部
- 3 画像メモリ部
- 4 網制御部
- 5 モデム
- 6 電話回線
- 7 プリンタ部
- 8 操作パネル部


【図1】

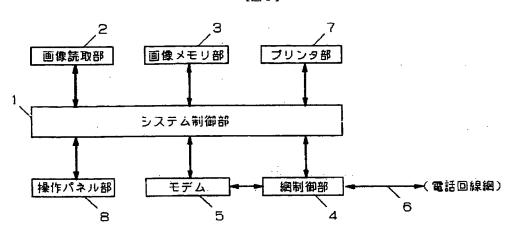

[図2]

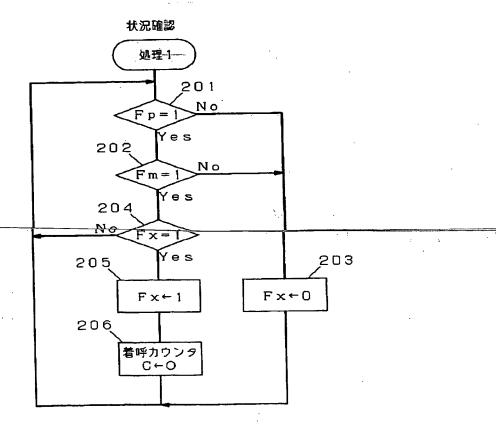

【図3】

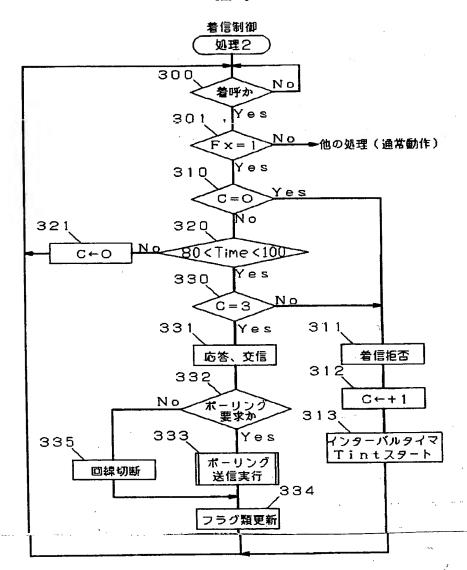

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.